

Software Release Notes

dSS V1.19.5

Mit den Software Release Notes (SRN) informiert die digitalSTROM AG über Software-Änderungen und -Aktualisierungen bei bestehenden Produkten.

Dokument-Nummer	SRN-2212
Datum / Version	13.12.2022 / v1.1

Änderungen

Sonos

- Neu: der neue Sonos vDC erlaubt nun das Einstellen der Lautstärke direkt vom Sonos Controller UI (mittels implementiertem Slider).
- Behoben: beim Öffnen des Activities Reiters im Sonos vDC wurde kein Clip geladen.
- Behoben: Sonos vDC zeigte bei mehreren Lautsprechern (Gruppe) den Muted-Zustand nicht korrekt an.
- Behoben: beim Öffnen des Sonos vDC auf einem dSS welcher nicht zu my.dS verbunden ist, wurde die nicht benötigte Meldung "Connect to my.digitalSTROM first" angezeigt.
- Behoben: fehlende Aktivitäten und Clips werden nun in der Sonos vDC korrekt aufgelistet.

EnOcean

- Behoben: Beim Ändern eines UDS basierend auf einem EnOcean Temperatursensor, wurden anschliessend inkorrekte Sensorwerte angezeigt.
- Behoben: Falsche (Helligkeits-)Werte von EnOcean Sensor nach dSS-Neustart.
- Behoben: wenn ein EnOcean Button einer Gruppe zugewiesen wurde, funktionierte er nicht (Beleuchtung konnte nicht ein-/ausgeschaltet werden).

Ventilation und Heizung

- Behoben: Bei als Raumventilation konfigurierten Geräten, wurde der Ventilation Wizard nicht angezeigt.
- Behoben: nach dem Einschalten der Heizung befanden sich alle Räume im Nachtmodus festgefahren.
- Behoben: korrigierte Übersetzungen in der Klimasteuerung bei Umschaltung Heizung/Kühlung.

SW-UMR200

- Behoben: bei den auszuführenden Aktivitäten konnte für die SW-UMR200 kein Impuls ausgewählt werden.

UDS

- Behoben: beim Auswählen eines neuen, jedoch deaktivierten, Zustandstyps in den UDS wurde dennoch ein Settings-Fenster angezeigt.
- Behoben: die Auswahl von mehreren UDS Zustandstypen wird nun unterbunden.
- Behoben: bei der Navigation mit Pfeiltasten durch die UDS Zustandstypen werden die deaktivierten nun korrekt übersprungen.

u::Lux

- Neu: das u::Lux Addon sowie der dSS Konfigurator zeigen neu auch den CO2-Wert an.
- Behoben: wenn im u::Lux-Konfigurator ein Taster als Multifunktions-Kachel konfiguriert wurde welche eine Lichtgruppe steuert, gelang die Synchronisation in eine Endlosschleife.

P1

- Fixed: Energiedaten basierend auf P1 wurden bei Winterzeit-Einstellung nicht korrekt respektive unvollständig eingelesen.

Allgemein

- Neu: Apple Emails werden nun im Konfigurator unterstützt, es kann nun manuell die Portnummer eingegeben werden.
- Behoben: bei der Migration von dSS11-E auf dSS20 wurden die Energiedaten nicht übernommen.
- Behoben: beim Auslesen des dSM Firmware Status kam es vor, dass eine falsche Version ausgelesen und daraufhin ein Update gestartet wurde.
- Behoben: bei zuvielen vorhandenen Logfiles wurden einige reduziert.
- Behoben: bei eingeschalteter Raumbelichtung wurden die the restlichen Zustände (i.e. Bereiche) teilweise falsch (ausgeschaltet) angezeigt.
- Behoben: wenn die Raumbelichtung via Smartphone eingeschaltet wurde, resultierten teilweise Verzögerungen bis zu 15 Sekunden (bei lokaler Verbindung). Dies erfolgt nun deutlich Schneller.

Sonstiges

Hinweis: Der aktuelle Zustand unserer verschiedenen Cloud-Services lässt sich online einsehen: <http://status.digitalstrom.com>. Bitte nutzen Sie die Möglichkeit, sich bei Schwierigkeiten dort zu informieren.

Empfehlung eines Software-Updates

Die Durchführung eines Updates auf die neueste Software-Version ist dringend empfohlen, um von der verbesserten Stabilität und den neuen Funktionen zu profitieren.

Dokumentation

Weitere Informationen über die Funktionen und ihre Bedienung finden Sie im aktuellen digitalSTROM-Handbuch unter "Bedienen und Einstellen" sowie "Installieren".

Die aktuelle Version der Handbücher finden Sie unter <https://www.digitalstrom.com/bedienungsanleitungen/>

Betroffene Produkte

Produkt	Software-Bezeichnung	Neue Version	Verfügbar ab
digitalSTROM-Server dSS20 / dSS22	dSS	1.19.5	13.12.2022

Hinweise zur Installation

dSS und dSM

- Das Software-Update wird im digitalSTROM-Konfigurator über das Menü "*System/System Update*" ausgeführt.
- Zur Durchführung des Updates muss der dSS mit dem Internet verbunden sein. Alternativ kann das Update auch mit Hilfe eines USB-Sticks installiert werden.
- Es empfiehlt sich, Ihre Systemeinstellungen vor der Durchführung eines System-Updates unter "*System / System Wartung*" zu sichern.
- Nachdem die System-Updates installiert sind, führt das System nochmals eine Prüfung auf verfügbare Updates durch. Sollte ein dSM-Firmware Update verfügbar sein, muss dieses manuell über die Schaltfläche "*System Update installieren*" installiert werden.
- Eine vollständige Liste der Release Notes sowie die Datei für ein USB-Update finden Sie unter <http://www.digitalstrom.com/Partner/Support/Software-Updates/>.

dS Smart Home App

- Die neueste Version ist online verfügbar
 - iOS: Apple App Store
 - Android: Google Play Store

Wo stehen die Versionsangaben

dSS und dSM

Die aktuell installierte Software-Version wird im digitalSTROM-Konfigurator angezeigt.

Status	Name	ID	Anzahl Geräte	Neue Geräte ...	Leist...	Software Version	HW Version	HW Info
●	F1 Küche, Korridor	00003425	37	deaktiviert	149	1.34.0.0 / DSP: 1.8.0.0	11.1.24.0	dSM11
●	F2 Bad, Wohnzimmer	00003e7d	36	deaktiviert	54	1.34.0.0 / DSP: 1.8.0.0	12.1.1.0	dSM12

dSM-Software-Version

Name	ID	Ausgang	Eingangs Modus	Eingang	Status	Raum Name	Ra...	HW Info	Firmw...	Registrie...	Inaktiv seit ...
Bankers Lam...	000d468c	gedimmt	Gerät	Taster 1		Korridor	3	GE-S...	3.5.5	-13 15:25:23	
Bankers Lam...	000d468d		Stimmung 0-4	Taster 2		Korridor	3	SW-S...	3.5.5	-13 15:25:32	
Brandmelder...	0001f587		Rauchmelder	standard	Kein Rauch	Küche	13...	SW-A...	3.5.7	-11 16:34:15	
Deckenlicht ...	000226e1	gedimmt	Gerät			Küche	13...	GE-K...	3.5.6	-11 16:34:20	
Deckenlicht ...	00025df7	gedimmt	Gerät			Küche	13...	GE-K...	3.5.6	-21 11:14:06	

1.14.0 dSS-Version

dS Smart Home App

Die aktuell installierte Version ist im Menu "Einstellungen / Über" zu finden.

